

							(длиннее марша на 0,3 м); - отремонтировать облицовочную плитку на ступенях.	
	Лестница (наружная с тыльной стороны здания)	есть	4	55, 56, 57	-краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; -отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей; - ступени имеют разрушенное бетонное покрытие; -поручни не оборудованы;	О, С	- выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; -установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8 м; - отремонтировать разрушенные ступени; установить поручни с учетом технических требований ГОСТ Р 51261;	Орг., ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный с тыльной стороны здания)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью с фасадной стороны здания)	есть	5	58	-отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	-нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м	ТР
	Входная площадка (перед дверью с	есть	6	59	-отсутствует контрастная полоса перед дверью; -ширина просветов	С	-нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м	ТР