

					<p>покрытие;</p> <p>-завершающая часть поручня менее 0,3 м.</p> <p>- лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами.</p>		<p>лестницами;</p> <p>- отремонтировать разрушенные ступени;</p> <p>-удлинить завершающие части поручня до 0,3 м.;</p> <p>-приобрести ТСР (лестницеход) для преодоления вертикальных препятствий (оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях)</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери на 2 этаж	есть	72	37	<p>-края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом</p> <p>-не нормативное размещение информации об объекте;</p> <p>-отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью;</p> <p>-имеются пороги более 0,014 м.</p>	К, О, С, Г, У	<p>- края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом;</p> <p>-разместить информацию об объекте согласно нормативам, с дублированием рельефным шрифтом;</p> <p>-нанести контрастную</p>	Орг. , ТР, ТСР